

Korozivni agens	Koncentracija	Temperatura u °C	Stepen postojanosti	
			A2	A4
Glicerin	koncen.	sve	A	A
Industrijski zrak	-	-	A	A
Kalijum permanganat	10%	sve	A	A
Vapneno mlijeko	-	sve	A	A
Ugljen-dioksid	-	-	A	A
Bakarni acetat	-	sve	A	A
Bakarni nitrat	-	-	A	A
Bakarni sulfat	sve	sve	A	A
Magnezijum-sulfat	pribl. 26%	sve	A	A
Morska voda	-	20	A	A
Metil-alkohol	sve	sve	A	A
Mliječna kiselina	1,5% 10%	sve 20 ključanje	A A C	A A A
Natrijum-karbonat	hladno zasićen	sve	A	A
Natrijum-hidroksid	20% 50%	sve 20 ključanje	A B C	A B C
Natrijum-nitrat	-	sve	A	A
Natrijum-perhlorat	10%	sve	A	A
Natrijum-sulfat	hladno zasićen	sve	A	A
Voće	-	-	A	A
Ulije (mineralno i biljno)	-	sve	A	A
Oksalna kiselina	10% 50%	20 ključanje ključanje	B C D	A C C
Petrolej	-	sve	A	A
Fenol	čisti	ključanje	B	A
Fosforna kiselina	10% 50% 80% koncen.	ključanje 20 ključanje 20 ključanje 20 ključanje	A A C B D B A D	A A B A C A D
Živa	-	do 50	A	A
Živin nitrat	-	sve	A	A
Salicilna kiselina	-	20	A	A
Azotna kiselina	do 40% 50% 90%	sve 20 ključanje 20 ključanje	A A B A C	A A B A C

Korozivni agens	Koncentracija	Temperatura u °C	Stepen postojanosti	
			A2	A4
Solna kiselina	0,2% 2% do 10%	20 50 20 50 20	B C D D D	B B D D D
Sumorna kiselina	1% 2,5% 5% 10% 60%	do 70 ključanje do 70 ključanje 20 > 70 20 70 sve	B B C B B C C D	A B C A B B C D
Sumporasta kiselina	vodeni rastvor	20	A	A
Sumpor-dioksid	-	100-500 900	C D	A C
Katran	-	vruće	A	A
Vino	-	20 i vruće	A	A
Vinska kiselina	do 10% preko 10% do 50% 75%	20 ključanje 20 ključanje ključanje	A B A C C	A A A C C
Sok od limuna	-	20	A	A
Limunska kiselina	do 10% 50%	sve 20 ključanje	A A C	A A B
Rastvor šećera	-	sve	A	A

Tabela 23 (nastavak)

2.2.6 Razvoj strane korozije

Stranu koroziju izazivaju strane čestice ugljeničnog čelika ("normalni čelik") koje prijanjaju na površinu nehrđajućeg čelika te se pretvaraju u hrđu pod uticajem kiseonika. Ako se ove tačke ne očiste i uklone, ova hrđa može uzrokovati elektrohemski piting (rupičastu koroziju) nehrđajućeg čelika.

Strana korozija dolazi od:

- Kontaktne zahrdalih objekata sa površinom nehrđajućeg čelika.
- Letećih varnica tokom rada sa kutnom brusilicom, brusne prašine ili tokom zavarivanja.
- Kapanja vode prožetog sa hrđom na površinu nehrđajućeg čelika.
- Korištenjem alata sa kojim je ranije obrađivan ugljenični čelik.